

검사항목	시정권고내용	호기(설치장소)
	승강장 문짝과 문설주 사이에 손끼임 등의 사고가 발생할 수 있으므로 차기 정밀안전검사 전까지 안전기준 7.6.2.2.1에 적합한 승강장문 어린이 손 끼임 방지 수단의 설치를 권고 드립니다. 제 의	12(1105-2) 13(1106-1) 14(1106-2) 15(1107-1) 16(1108-1) 17(1108-2) 18(1109-1) 19(1109-2) 20(1110-1) 21(1110-2) 22(1111-1) 23(1111-2) 24(1112-1) 25(1112-2)
(정밀)7.6.2.2.1	귀 건물의 엘리베이터에는 카문 어린이 손 끼임 방지수단이 설치되어 있지 않아 카문짝과 문설주 사이에 손끼임 등의 사고가 발생할 수 있으므로 차기 정밀안전검사 전까지 안전기준 7.6.2.2.1에 적합한 카문 어린이 손 끼임 방지 수단의 설치를 권고 드립니다. 제 의	1(1101-1) 2(1101-2) 3(1102-1) 4(1102-2) 5(1102-3) 6(1103-1) 7(1103-2) 8(1104-1) 9(1104-2) 10(1104-3) 11(1105-1) 12(1105-2) 13(1106-1) 14(1106-2) 15(1107-1) 16(1108-1) 17(1108-2) 18(1109-1) 19(1109-2) 20(1110-1) 21(1110-2) 22(1111-1) 23(1111-2) 24(1112-1) 25(1112-2)
1.3.1.3	기계실 출입문에 위험 관계자 외 출입금지 등의 경고문구 부착을 권고합니다.	2(1101-2) 5(1102-3) 13(1106-1) 14(1106-2) 19(1109-2) 20(1110-1) 21(1110-2) 22(1111-1) 23(1111-2) 24(1112-1)
1.3.2.1	기계실 바닥 마감재 손상이 진행되고 있으니 승강기 유지관리에 문제가 없도록 관리하시기 바랍니다.	11(1105-1) 19(1109-2) 20(1110-1) 23(1111-2)
1.6.1.1	주로프 마모 및 윤활기름 배출 안됨 - 자체 점검시 주의관찰 하시기 바랍니다. 주로프 부식 및 윤활기름 배출 안됨 - 자체 점검시 주의관찰 하시기 바랍니다.	4(1102-2) 9(1104-2) 16(1108-1) 20(1110-1)
1.9.1	운행중 진동, 소음이 발생하고 있으니 원인을 파악하여 저감 조치하실 것을 권고합니다.	3(1102-1) 4(1102-2) 5(1102-3) 7(1103-2) 8(1104-1) 9(1104-2) 11(1105-1)

검사항목	시정권고내용	호기(설치장소)
		13(1106-1) 14(1106-2) 18(1109-1) 19(1109-2) 20(1110-1) 23(1111-2)
13.2.1.3	최적의 운영을 위한 카와 균형추의 적절한 하중비(오버밸런스)가 부적절하게 설정되어 있어 카내 적재량에 대한 제동력과 전동기의 권상능력에 문제가 발생할 경우 완충기와의 충돌이 발생되거나 개문출발 등의 안전사고가 발생할 수 있사오니 균형추 오버밸런스를 재조정할 것을 권고합니다.	4(1102-2)
9.6.3	보상체인 고정부는 운행 중 체인 흔들림에 의한 피로하중 등 여러 요인에 의해 파단이 발생되어 보상체인이 이탈될 수 있으므로 보호로프 설치하는 등 추가적으로 안전 조치하는 것을 권고합니다. 또한, 권고는 그 자체만으로 직접적인 법적 효력을 발생하지는 않으나, 사고 발생 시 권고 미준수에 따른 관리책임 등이 부과될 수 있음을 알려드립니다.	1(1101-1) 2(1101-2) 3(1102-1) 4(1102-2) 5(1102-3) 6(1103-1) 7(1103-2) 8(1104-1) 9(1104-2) 10(1104-3) 11(1105-1) 12(1105-2) 13(1106-1) 14(1106-2) 15(1107-1) 16(1108-1) 17(1108-2) 18(1109-1) 19(1109-2) 20(1110-1) 21(1110-2) 22(1111-1) 23(1111-2) 24(1112-1) 25(1112-2)