

부적합내역서

고객안내번호	4021-2011-0210-2	접수번호	4021-20200929-00074
건물명	달동힐스테이트		
건물주소	울산광역시 남구 왕생로86번길 28(달동, 달동힐스테이트)		
검사종류	정기검사	관할검사기관	울산지사
검사실시일	2020.11.24	보완기간	2020.11.24~2020.12.23
상세내역			
호기(설치장소)	검사항목	부적합내용	조치결과
1(101-1)	1.5.1.1	1구성 꼬임(스트랜드)의 1꼬임 피치 내에서 파단 수 2 초과	
4(103-1)	1.4.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (10층 승강장문 연동로프 소선파단 있음)	
4(103-1)	1.5.1.1	1구성 꼬임(스트랜드)의 1꼬임 피치 내에서 파단 수 2 초과	
5(104-1)	1.4.4	안전검사기준에 적합하지 않음 (6층 승강장문 연동로프 소선파단 있음)	
6(105-1)	1.5.1.1	1구성 꼬임(스트랜드)의 1꼬임 피치 내에서 파단 수 2 초과	
6(105-1)	1.6.1	파이널 리미트 스위치가 완충기에 충돌하기 전에 작동 안됨 (완충기 충돌 전 파이널 리미트 스위치 작동 안되는 구조)	
7(201-1)	1.2.1.5	안전검사기준에 적합하지 않음 (기계실 통화장치 작동 불량)	
7(201-1)	1.5.1.1	1구성 꼬임(스트랜드)의 1꼬임 피치 내에서 파단 수 2 초과	
9(202-1)	1.5.1.1	1구성 꼬임(스트랜드)의 1꼬임 피치 내에서 파단 수 4 초과	

※ 부적합내용에 대한 검사항목별 검사기준내용은 승강기 설치검사 및 안전검사기준을 확인하시기 바랍니다.