

# 시정권고내역서

공단에서는 승강기 검사와 별도로 승강기 품질유지 및 안전성 향상을 위해 안전취약항목 및 개선방법을 시정권고로 안내하고 있습니다.

이에, 고객님께서서는 시정권고 내용을 확인하여 승강기 관리에 참고하시기 바랍니다.

고객안내번호	4011-2011-0644-2	접수번호	4011-20201110-00033
건물명	행신3차SK VIEW 아파트		
건물주소	경기도 고양시 덕양구 행신로 131-11 (행신동, 행신3차에스케이뷰아파트)		
검사종류	정기검사	관할검사기관	고양파주시사
검사실시일	2021.01.14 ~ 2021.01.15		
<b>상세내역</b>			
검사항목	시정권고내용	호기(설치장소)	
1.13	권상기 베어링 이상 소음이 발생중이므로 철저한 자체점검과 부품교체로 관련부품의 성능이 저하되지 않도록 유지 관리 바랍니다.	2(301-2)	
	보조 도르래 이상 소음이 발생중이므로 철저한 자체점검과 부품교체로 관련부품의 성능이 저하되지 않도록 유지 관리 바랍니다.	8(305-1)	
	주행중 균형추측에서 이상 소음이 발생중이므로 철저한 자체점검과 부품교체로 관련부품의 성능이 저하되지 않도록 유지 관리 바랍니다.	3(302-1)	
1.4.4	문달힘안전장치 기계적 작동은 양호하나 감지센서가 작동하지 않고 있습니다. 의무설치 사항은 아니지만 이용약자를 위하여 정상 작동 시키는것이 바람직함을 알려드립니다.	1(301-1) 2(301-2) 3(302-1) 5(303-2) 6(303-3) 7(304-1) 8(305-1) 9(305-2) 10(306-1) 11(306-2) 12(307-1)	
1.5.1.1	주 로프의 기름이 소진되고, 마모( 현재 : 약 90.27%, 기준 : 마모안된 로프직경의 90% 이상)가 상당히 진행되고 있어 주의 관찰을 요하니 철저한 자체점검을 통한 유지관리를 권고합니다.	11(306-2)	
	주 로프의 기름이 소진되고, 마모( 현재 : 약 90.55%, 기준 : 마모안된 로프직경의 90% 이상)가 상당히 진행되고 있어 주의 관찰을 요하니 철저한 자체점검을 통한 유지관리를 권고합니다.	10(306-1)	
	주 로프의 기름이 소진되고, 마모( 현재 : 약 90.77%, 기준 : 마모안된 로프직경의 90% 이상)가 상당히 진행되고 있어 주의 관찰을 요하니 철저한 자체점검을 통한 유지관리를 권고합니다.	6(303-3)	
	주 로프의 기름이 소진되고, 마모( 현재 : 약 91.15%, 기준 : 마모안된 로프직경의 90% 이상)가 상당히 진행되고 있어 주의 관찰을 요하니 철저한 자체점검을 통한 유지관리를 권고합니다.	9(305-2)	
	주 로프의 기름이 소진되고, 마모( 현재 : 약 92.68%, 기준 : 마모안된 로프직경의 90% 이상)가 상당히 진행되고 있어 주의 관찰을 요하니 철저한 자체점검을 통한 유지관리를 권고합니다.	12(307-1)	