

검사실시결과통보서


문서번호	E대전지사G5-2020-320	고객안내번호	4003-1912-0030-5
접수번호	4003-20191129-00076	관할검사기관	대전지사
건물명	열매마을8단지아파트		
건물주소	대전광역시 유성구 은구비남로 34 (노은동)		
검사종류	정밀검사	검사대수	22대
검사실시일	2020.01.06 ~ 2020.01.10	검사자	현종호
판정결과	합격	조건부합격(보완)	불합격
	17	5	0
판정결과	※ 관련 근거: 「승강기 안전관리법」 제28조, 제32조 - 합격 : 설치 및 안전검사기준에 맞는 경우 - 조건부합격(보완): 설치 및 안전검사기준에 맞지 않으나 그 내용이 승강기의 안전운행에 직접 관련이 없는 경미한 사항으로 인정한 경우 - 불합격 : 설치 및 안전검사기준에 맞지 않는 경우		
안내사항	① 「승강기 안전관리법 제29조(승강기 안전관리자)」에 따라 승강기 관리주체는 해당 건물에 승강기 안전관리자를 선임하여야 하며, 선임하지 않았다면 즉시 안전관리자 선임신청을 해 주시기 바랍니다. 아울러, 선임된 안전관리자가 법정교육을 수료하지 않은 경우 선임 후 3개월 이내에 반드시 해당 법정교육을 받으시기 바랍니다. ※ 안전관리자 선임신청 : 승강기민원24(https://minwon.koelsa.or.kr) ※ 교육신청 : 승강기교육센터(https://edu.koelsa.or.kr) ② 설치검사를 받은 날부터 25년이 지난 승강기(검사주기 6개월)가 조건부합격 판정을 받은 경우에는 확인검사가 완료된 후 다음번 검사주기도래 안내문이 발송됨에 따라 해당 승강기는 검사주기도래일에 임박하여 안내될 수 있습니다.		

위와 같이 고객님의 신청하신 승강기검사에 대한 검사실시결과를 안내드리며,
 승강기별 세부사항은 검사성적서를 확인하시기 바랍니다.

2020년 01월 15일

- 첨부 1. 검사실시결과내역서
 2. 검사성적서
 3. 조건부합격(보완) 확인검사 신청 안내문
 4. 부적합내역서
 5. 시정권고내역서
 6. 승강기 설치검사 및 안전검사기준
 7. 정밀안전검사 성능진단서

한국승강기안전공단이사장

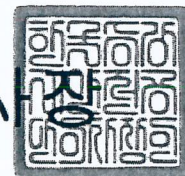

검사실시결과내역서

고객안내번호	4003-1912-0030-5	접수번호	4003-20191129-00076	
건물명	열매마을8단지아파트			
건물주소	대전광역시 유성구 은구비남로 34 (노은동)			
검사종류	정밀검사	관할검사기관	대전지사	
검사실시일	2020.01.06 ~ 2020.01.10			
상세내역				
승강기고유번호	호기(설치장소)	형식/종류	판정결과	검사유효기간(보완기간)
5030-591	1(801-1)	권상식/WVF/장애/승객화물용	합격	2019.12.05 ~ 2020.12.04
5030-592	2(802-1)	권상식/WVF/소방구조/장애/	시정조치후합격	2019.12.05 ~ 2020.12.04
5030-593	3(803-1)	권상식/WVF/소방구조/장애/	조건부합격	2020.01.06 ~ 2020.03.05
5030-594	4(804-1)	권상식/WVF/소방구조/장애/	조건부합격	2020.01.06 ~ 2020.03.05
5030-595	5(805-1)	권상식/WVF/소방구조/장애/	시정조치후합격	2019.12.05 ~ 2020.12.04
5030-596	6(806-1)	권상식/WVF/소방구조/장애/	조건부합격	2020.01.07 ~ 2020.03.06
5030-597	7(807-1)	권상식/WVF/소방구조/장애/	시정조치후합격	2019.12.06 ~ 2020.12.05
5030-598	8(808-1)	권상식/WVF/소방구조/장애/	조건부합격	2020.01.07 ~ 2020.03.06
5030-599	9(809-1)	권상식/WVF/소방구조/장애/	시정조치후합격	2019.12.06 ~ 2020.12.05
5030-600	10(810-1)	권상식/WVF/장애/승객화물용	합격	2019.12.06 ~ 2020.12.05
5030-601	11(811-1)	권상식/WVF/소방구조/장애/	시정조치후합격	2019.12.06 ~ 2020.12.05
5030-602	12(811-2)	권상식/WVF/소방구조/장애/	시정조치후합격	2019.12.06 ~ 2020.12.05
5030-603	13(812-1)	권상식/WVF/소방구조/장애/	시정조치후합격	2019.12.07 ~ 2020.12.06
5030-604	14(812-2)	권상식/WVF/소방구조/장애/	시정조치후합격	2019.12.07 ~ 2020.12.06
5030-605	15(813-1)	권상식/WVF/소방구조/장애/	조건부합격	2020.01.08 ~ 2020.03.07
5030-606	16(813-2)	권상식/WVF/소방구조/장애/	시정조치후합격	2019.12.07 ~ 2020.12.06
5030-607	17(814-1)	권상식/WVF/소방구조/장애/	시정조치후합격	2019.12.07 ~ 2020.12.06
5030-608	18(814-2)	권상식/WVF/소방구조/장애/	시정조치후합격	2019.12.07 ~ 2020.12.06
5030-609	19(815-1)	권상식/WVF/소방구조/장애/	시정조치후합격	2019.12.08 ~ 2020.12.07
5030-610	20(815-2)	권상식/WVF/소방구조/장애/	시정조치후합격	2019.12.08 ~ 2020.12.07
5030-611	21(816-1)	권상식/WVF/장애/승객화물용	합격	2019.12.08 ~ 2020.12.07
5030-612	22(816-2)	권상식/WVF/장애/승객화물용	합격	2019.12.08 ~ 2020.12.07

조건부합격(보완) 승강기 확인검사 신청 안내문

「승강기 안전관리법」제28조(승강기의 설치검사) 및 제32조(승강기의 안전검사)의 규정에 따라 실시한 승강기 검사결과, 아래의 승강기에 대해서 조건부합격(보완)으로 판정되었습니다.

이에, 고객님께서서는 부적합사항에 대해 보완조치 완료 후 확인검사를 신청하여 주시기 바라며, 보완기간 내 보완조치 및 확인검사를 신청하지 않을 경우 불합격으로 처리되어 승강기 운행이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

※ 확인검사 신청방법 : 승강기민원24(<http://minwon.koelsa.or.kr>) → 민원신청 → 승강기 검사신청 → 조건부합격(보완) 확인검사

고객안내번호	4003-1912-0030-5			접수번호	4003-20191129-00076		
건물명	열매마을8단지아파트						
건물주소	대전광역시 유성구 은구비남로 34(노은동)						
검사종류	정밀검사			관할검사기관	대전지사		
검사실시일	2020.01.06 ~ 2020.01.10			보완기간	2020.01.08~2020.03.07		
상세내역							
순번	호기 (설치장소)	승강기고유번호	승강기형식	승강기종류	확인검사방법	확인검사수수료	부가세
1	3(803-1)	5030593	권상식VVVF	소방구조/장애/승객화물	서류확인	0	0
2	4(804-1)	5030594	권상식VVVF	소방구조/장애/승객화물	서류확인	0	0
3	6(806-1)	5030596	권상식VVVF	소방구조/장애/승객화물	서류확인	0	0
4	8(808-1)	5030598	권상식VVVF	소방구조/장애/승객화물	서류확인	0	0
5	15(813-1)	5030605	권상식VVVF	소방구조/장애/승객화물	서류확인	0	0
합계						0	0
총합계						0	

부적합내역서

고객안내번호	4003-1912-0030-5	접수번호	4003-20191129-00076
건물명	열매마을8단지아파트		
건물주소	대전광역시 유성구 은구비남로 34(노은동)		
검사종류	정밀검사	관할검사기관	대전지사
검사실시일	2020.01.06 ~ 2020.01.10	보완기간	2020.01.08~2020.03.07
상세내역			
호기(설치장소)	검사항목	부적합내용	조치결과
3(803-1)	1.2.2	안전검사기준에 적합하지 않음 (권상기 엔코더 베어링 소음)	
4(804-1)	1.7.1	파이널 리미트 스위치가 완충기에 충돌하기 전에 작동 안됨	
6(806-1)	1.2.2	안전검사기준에 적합하지 않음 (권상기 엔코더 베어링 소음)	
6(806-1)	1.14.4	소방구조용 엘리베이터 알림표지 부착 안됨	
8(808-1)	1.2.2	안전검사기준에 적합하지 않음 (권상기 엔코더 베어링 소음)	
8(808-1)	1.3.2.1	출입문 잠금장치 설치상태 불량	
8(808-1)	1.7.1	파이널 리미트 스위치가 완충기에 충돌하기 전에 작동 안됨	
8(808-1)	1.14.4	소방구조용 엘리베이터 알림표지 부착 안됨 (현장시정 조치)	
15(813-1)	1.2.2	안전검사기준에 적합하지 않음 (권상기 시브 쪽 소음)	
15(813-1)	1.14.4	소방구조용 엘리베이터 알림표지 부착 안됨 (현장시정 조치)	

※ 부적합내용에 대한 검사항목별 검사기준내용은 승강기 설치검사 및 안전검사기준을 확인하시기 바랍니다.

시정권고내역서

공단에서는 승강기 검사와 별도로 승강기 품질유지 및 안전성 향상을 위해 안전취약항목 및 개선방법을 시정권고로 안내하고 있습니다.

이에, 고객님께서서는 시정권고 내용을 확인하여 승강기 관리에 참고하시기 바랍니다.

고객안내번호	4003-1912-0030-5	접수번호	4003-20191129-00076
건물명	열매마을8단지아파트		
건물주소	대전광역시 유성구 은구비남로 34 (노은동)		
검사종류	정밀검사	관할검사기관	대전지사
검사실시일	2020.01.06 ~ 2020.01.10		
상세내역			
검사항목	시정권고내용	호기(설치장소)	
(정밀) 13.2.2	브레이크 시스템의 노후로 인해 브레이크가 개방되지 않은 상태로 운행되어 브레이크 패드의 비정상 마모가 유발될 수 있어, 제동력을 상실에 의한 개문출발이나 상승과속에 의한 안전사고가 우려되오니 차기 정밀안전검사 전까지 안전기준 13.2.2에 적합한 이중(기계적,전기적) 브레이크 시스템으로 변경을 권고 드립니다.	1(801-1) 2(802-1) 3(803-1) 4(804-1) 5(805-1) 6(806-1) 7(807-1) 8(808-1) 9(809-1) 10(810-1) 11(811-1) 12(811-2) 13(812-1) 15(813-1) 16(813-2) 17(814-1) 18(814-2) 19(815-1) 20(815-2) 21(816-1) 22(816-2)	
(정밀)10.6, 10.7	브레이크 시스템의 노후로 인해 브레이크가 개방되지 않은 상태로 운행되어 브레이크 패드의 비정상 마모가 유발될 수 있어, 제동력을 상실에 의한 개문출발이나 상승과속에 의한 안전사고가 우려되오니 차기 정밀안전검사 전까지 안전기준10.6, 10.7에 적합한 상승과속방지수단 및 개문출발방지장치의 설치를 권고 드립니다.	1(801-1) 2(802-1) 3(803-1) 4(804-1) 5(805-1) 6(806-1) 7(807-1) 8(808-1) 9(809-1) 10(810-1) 11(811-1) 12(811-2) 13(812-1) 15(813-1) 16(813-2) 17(814-1) 18(814-2) 19(815-1) 20(815-2) 21(816-1) 22(816-2)	
		1(801-1)	

검사항목	시정권고내용	호기(설치장소)
(정밀)13.2.3.6	귀 건물의 엘리베이터에는 간힘 사고방지 자동구출운전수단이 설치되어 있지 않아 엘리베이터 내 장시간 간힘 등의 사고가 발생할 수 있으므로 차기 정밀안전검사 전까지 안전기준 13.2.3.6에 적합한 자동구출운전수단의 설치를 권고 드립니다.	2(802-1) 3(803-1) 4(804-1) 5(805-1) 6(806-1) 7(807-1) 8(808-1) 9(809-1) 10(810-1) 11(811-1) 12(811-2) 13(812-1) 15(813-1) 16(813-2) 17(814-1) 18(814-2) 19(815-1) 20(815-2) 21(816-1) 22(816-2)
(정밀)7.5.3.2	귀 건물의 엘리베이터에는 승강장문 비상 가이드 장치가 설치되어 있지 않아 승강장문 이탈의 우려가 있으므로 차기 정밀안전검사 전까지 안전기준 7.5.3.2에 적합한 승강장문 비상 가이드 장치의 설치를 권고 드립니다.	1(801-1) 2(802-1) 3(803-1) 4(804-1) 5(805-1) 6(806-1) 7(807-1) 8(808-1) 9(809-1) 10(810-1) 11(811-1) 12(811-2) 13(812-1) 15(813-1) 16(813-2) 17(814-1) 18(814-2) 19(815-1) 20(815-2) 21(816-1) 22(816-2)
(정밀)7.5.3.8	귀 건물의 엘리베이터에는 승강장문 조립체(부품안전인증에 준하는 안전인증을 받은 승강장문 이탈방지장치)가 설치되어 있지 않아 추락 등의 사고가 발생할 수 있으므로 차기 정밀안전검사 전까지 안전기준 7.5.3.8에 적합한 승강장문 조립체(이탈방지)장치 설치를 권고 드립니다.	1(801-1) 2(802-1) 3(803-1) 4(804-1) 5(805-1) 7(807-1) 8(808-1) 9(809-1) 10(810-1) 11(811-1) 12(811-2) 13(812-1) 15(813-1) 16(813-2) 17(814-1) 18(814-2) 19(815-1) 20(815-2) 21(816-1) 22(816-2)
		1(801-1) 2(802-1) 3(803-1) 4(804-1) 5(805-1) 6(806-1)

검사항목	시정권고내용	호기(설치장소)
	귀 건물의 엘리베이터에는 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단이 설치되어 있지 않아 승강장 문짝과 문설주 사이에 손끼임 등의 사고가 발생할 수 있으므로 차기 정밀안전검사 전까지 안전기준 7.6.2.2.1에 적합한 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단의 설치를 권고 드립니다.	7(807-1) 8(808-1) 9(809-1) 10(810-1) 11(811-1) 12(811-2) 13(812-1) 15(813-1) 16(813-2) 17(814-1) 18(814-2) 19(815-1) 20(815-2) 21(816-1) 22(816-2)
(정밀)7.6.2.2.1	귀 건물의 엘리베이터에는 카문 어린이 손 끼임 방지수단이 설치되어 있지 않아 카문짝과 문설주 사이에 손끼임 등의 사고가 발생할 수 있으므로 차기 정밀안전검사 전까지 안전기준 7.6.2.2.1에 적합한 카문 어린이 손 끼임 방지수단의 설치를 권고 드립니다.	1(801-1) 2(802-1) 3(803-1) 4(804-1) 5(805-1) 6(806-1) 7(807-1) 8(808-1) 9(809-1) 10(810-1) 11(811-1) 12(811-2) 13(812-1) 15(813-1) 16(813-2) 17(814-1) 18(814-2) 19(815-1) 20(815-2) 21(816-1) 22(816-2)
1.6.1.1	주로프 심강이 건조되어 마심가루 비산되고 있으므로 주의관찰 사용후 적기에 교체하시기 바랍니다.	16(813-2) 18(814-2)
9.6.3	보상체인 고정부는 운행 중 체인 흔들림에 의한 피로하중 등 여러 요인에 의해 파단이 발생되어 보상체인이 이탈될 수 있으므로 보호로프 설치하는 등 추가적으로 안전 조치를 권고합니다. 또한, 권고는 그 자체만으로 직접적인 법적 효력을 발생하지는 않으나, 사고 발생 시 권고 미준수에 따른 관리책임 등이 부과될 수 있음을 알려드립니다.	1(801-1) 2(802-1) 3(803-1) 4(804-1) 5(805-1) 6(806-1) 7(807-1) 8(808-1) 9(809-1) 10(810-1) 11(811-1) 13(812-1) 15(813-1) 16(813-2) 17(814-1) 18(814-2) 19(815-1) 20(815-2) 21(816-1) 22(816-2)